

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 614.3—2011

钆镁合金化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频-红外吸收法

Chemical analysis method of gadolinium-magnesium alloy— Part 3: Determination of carbon content— High frequency-infrared absorption method

2011-12-20 发布 2012-07-01 实施

中华人民共和国稀土 行业标准 1钱合金化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频-红外吸收法

XB/T 614.3-2011

*

中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013) 北京市西城区三里河北街16号(100045)

> 网址:www.gb168.cn 服务热线:010-68522006 2012 年 5 月第一版

> > *

书号: 155066 • 2-23396

版权专有 侵权必究

前 言

XB/T 614《钆镁合金化学分析方法》共分6个部分:

- ——第1部分:稀土总量的测定 重量法;
- ——第2部分:镁量的测定 EDTA滴定法;
- ——第3部分:碳量的测定 高频-红外吸收法;
- ——第4部分: 氟量的测定 水蒸气蒸馏分光光度法;
- ——第5部分:稀土杂质量的测定;
- ——第6部分:铝、钙、铜、铁、镍、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。 本部分为第3部分。
- 本部分由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。
- 本部分负责起草单位:包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。
- 本部分起草单位:包头稀土研究院。
- 本部分参加起草单位:包头出入境检验检疫局、包头三德电池材料有限公司。
- 本部分主要起草人:赵长玉、张淑杰、袁利兵、谢东滨、旭仁花、纪元、李永清。

钆镁合金化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频-红外吸收法

1 范围

XB/T 614 的本部分规定了钆镁合金中碳含量的测定方法。 本部分适用于钆镁合金中碳含量的测定。测定范围为 0.010%~0.30%。

2 方法原理

试样在助熔剂存在下,于高频感应炉内,氧气氛中高频燃烧,碳呈二氧化碳释出,以红外线吸收器测定。

3 试剂和材料

- 3.1 纯铁助熔剂(碳含量小于 0.000 5%)。
- 3.2 钨助熔剂。
- 3.3 锡助熔剂。
- 3.4 超低碳硫坩埚(经 1 100 ℃灼烧 2 h,自然冷却后,置于干燥器中备用)。
- 3.5 标准样品:在含碳量 0.010%~0.50%范围内选择三个合适的标准样品。
- 3.6 氧气(≥99%)。

4 仪器

高频-红外碳硫仪。

5 试料

试样去掉表面氧化层,制成屑状或剪成小块,立即称量。

6 分析步骤

6.1 试料

称取试料 0.20 g~0.30 g,精确至 0.001 g。

6.2 测定数量

称取两份试料(6.1)进行测定,取其平均值。