



C3025型

回轮式六角车床

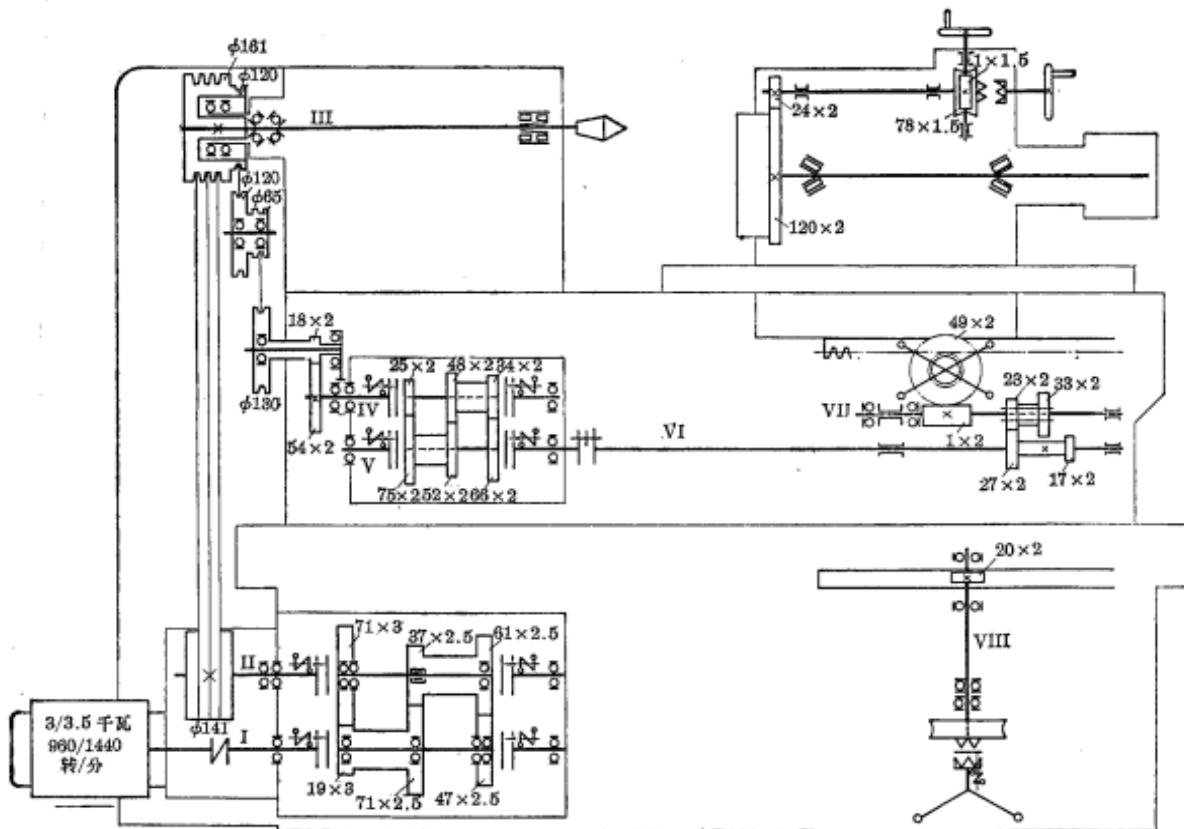

1-8-1 C3025 传动系统图

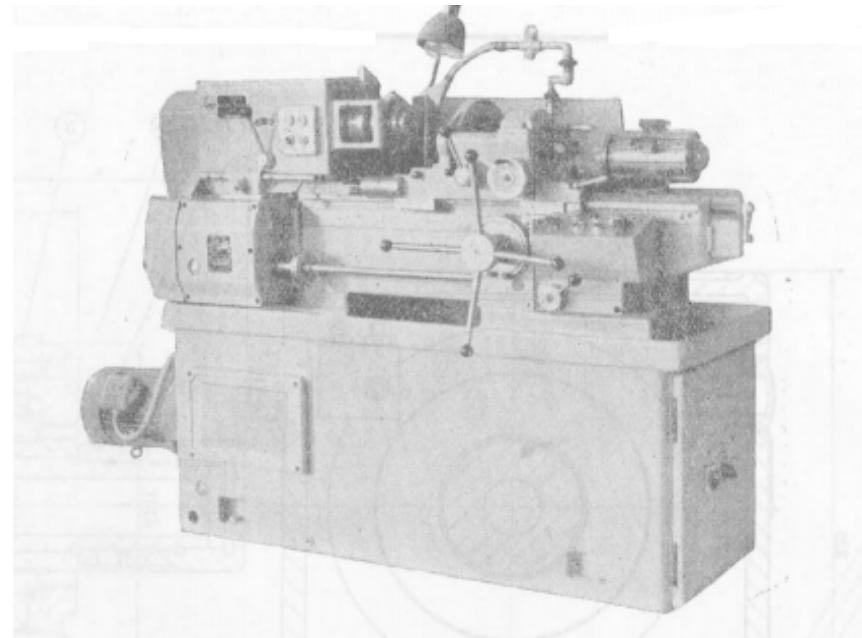


该机床适用于成批生产中加工中小型轴类和盘套类零件。它有一个带 12 个工具孔的回轮刀架，可以同时装夹多种刀具，因此在该机床上一次装夹后能进行车削内外圆和端面、铰孔、扩孔、锪孔、滚花、切槽与攻内外螺纹等加工。

主传动采用分离型传动，变速箱与进给箱都采用摩擦片式电磁离合器进行变速。床鞍纵向进给由牙嵌式电磁离合器控制，各刀具的纵向行程可调节相应挡块的位置，由它碰停行程开关，并由刚性挡块保证床鞍纵向进给的定位精度在 0.1 毫米以内。

主要技术参数

最大棒料直径	25 毫米
最大盘料直径	300 毫米
主轴孔径	27 毫米
中心高	150 毫米
主轴轴肩端面至回轮刀盘端面距离	80~500 毫米
主轴转速范围(8 级)	92~2480 转/分
回轮刀架纵向进给量范围(8 级)	0.04~0.46 毫米/转
回轮刀架工具孔分布圆直径	150 毫米
主电机：		
功率	3/3.5 千瓦
转速	960/1440 转/分
机床外形尺寸(不包括送料支架)(长×宽×高)	2070×770×1470 毫米

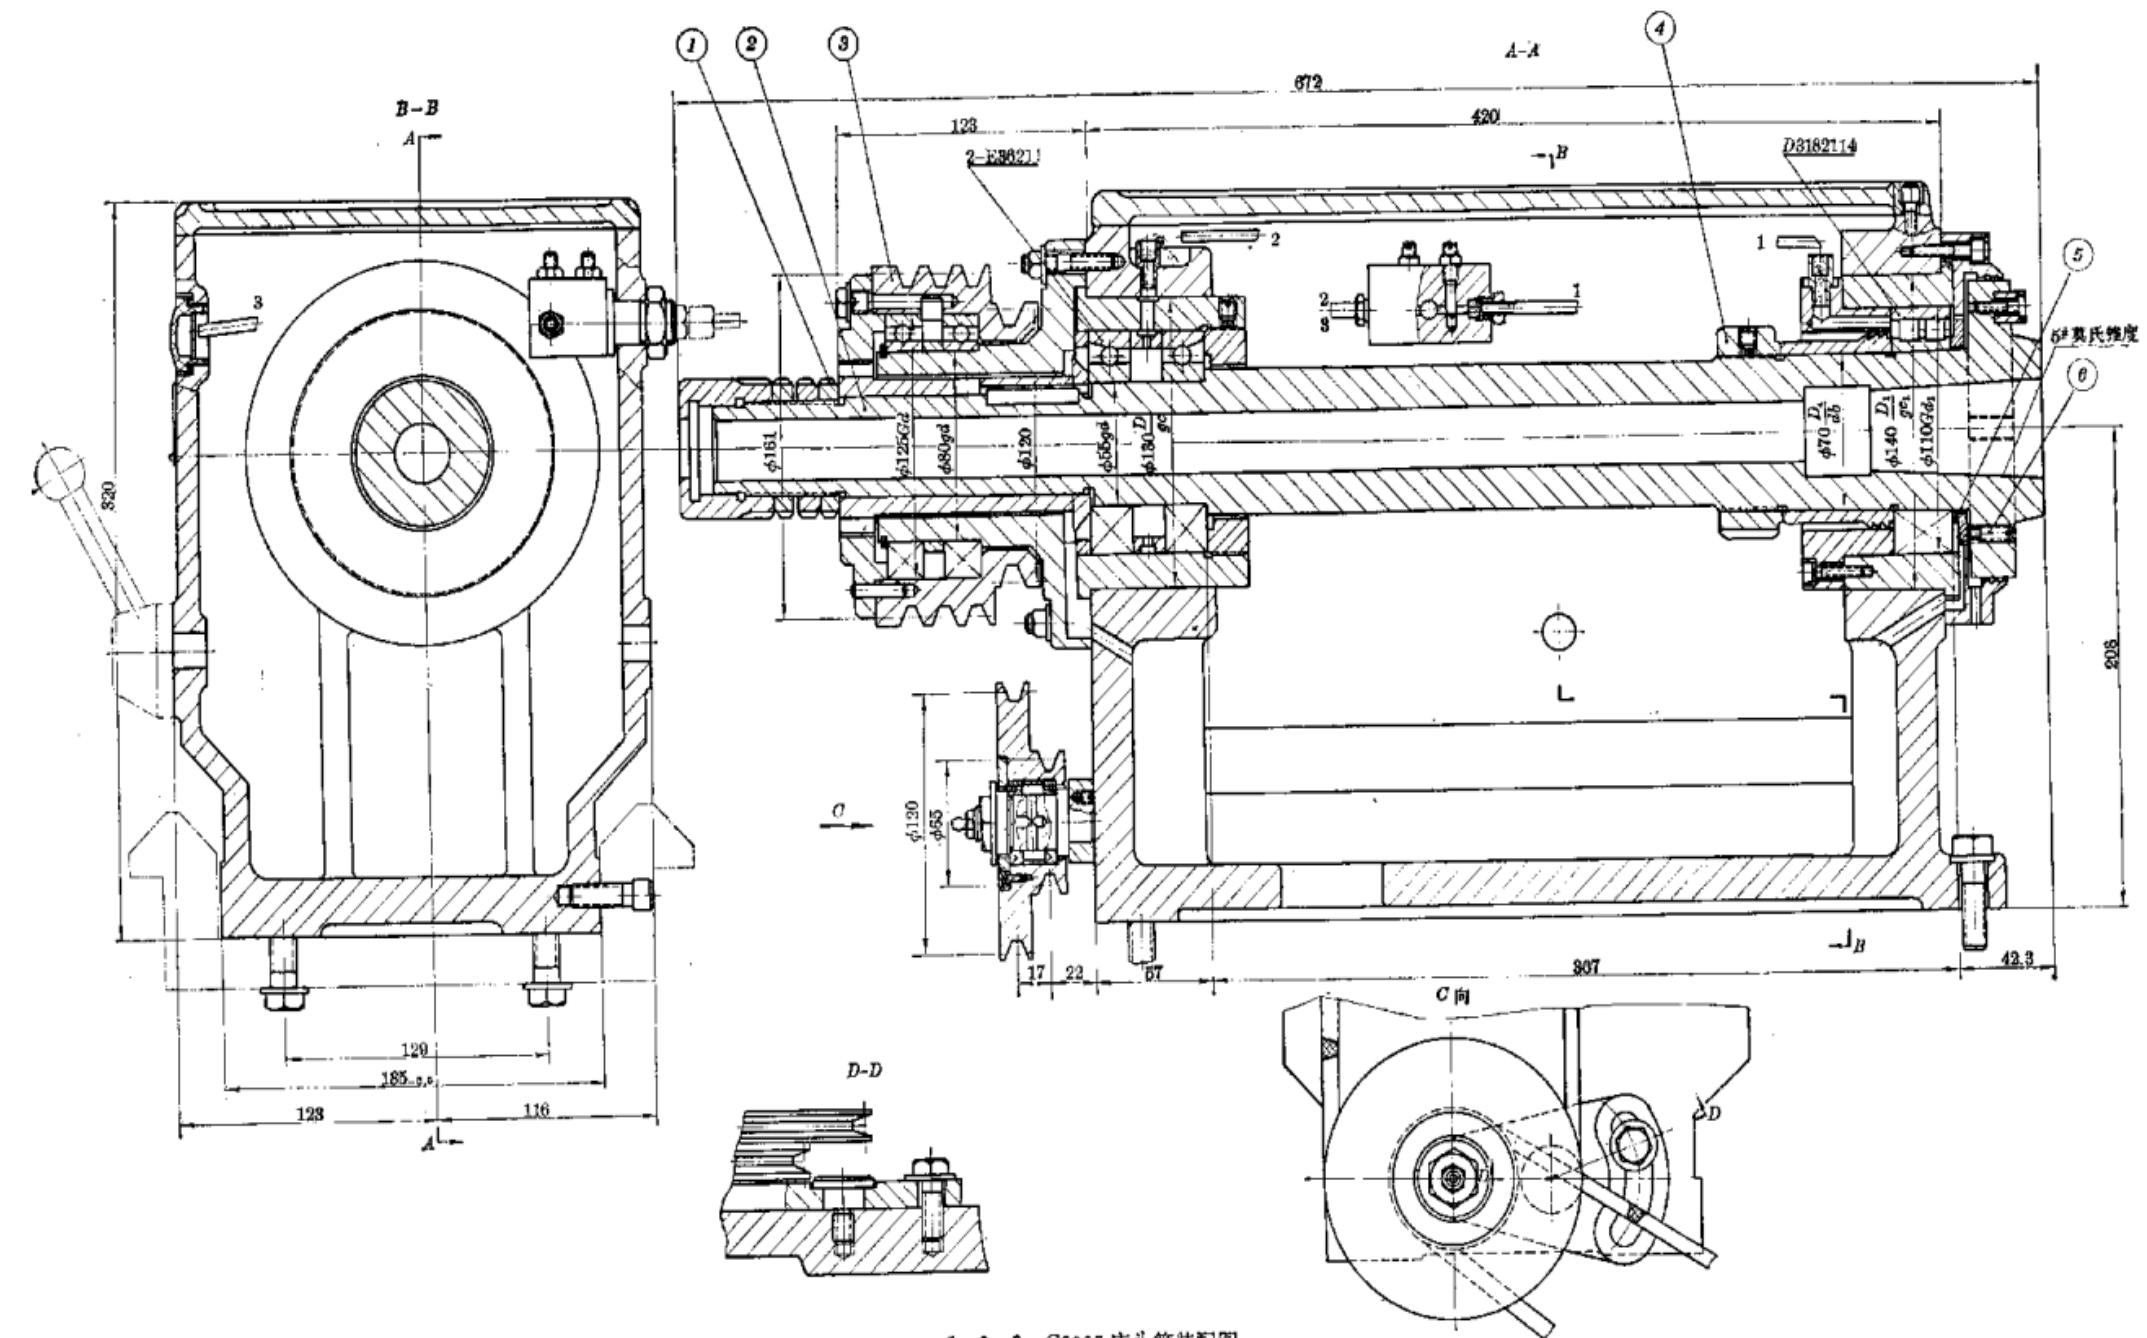



1-8-2 C3025 床头箱装配图

该机床的床头箱的结构简单，仅装有一根主轴。变速箱输出的 8 级转速由卸荷胶带轮③直接传给主轴。



主轴前支承用 D3182114 双列向心短圆柱滚子轴承，径

向间隙由螺母④及螺钉⑥(两个)调整。主轴后支承是一对单列向心推力球轴承(E36211)，轴承间隙用螺母①调整。


该机床主传动和刀架无内联系要求，而用三角胶带将床头箱的运动传至进给箱和回转刀架。

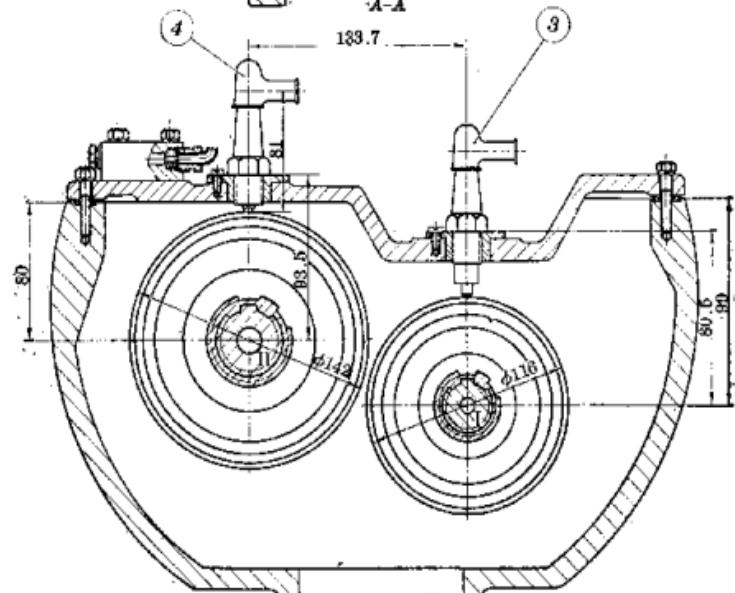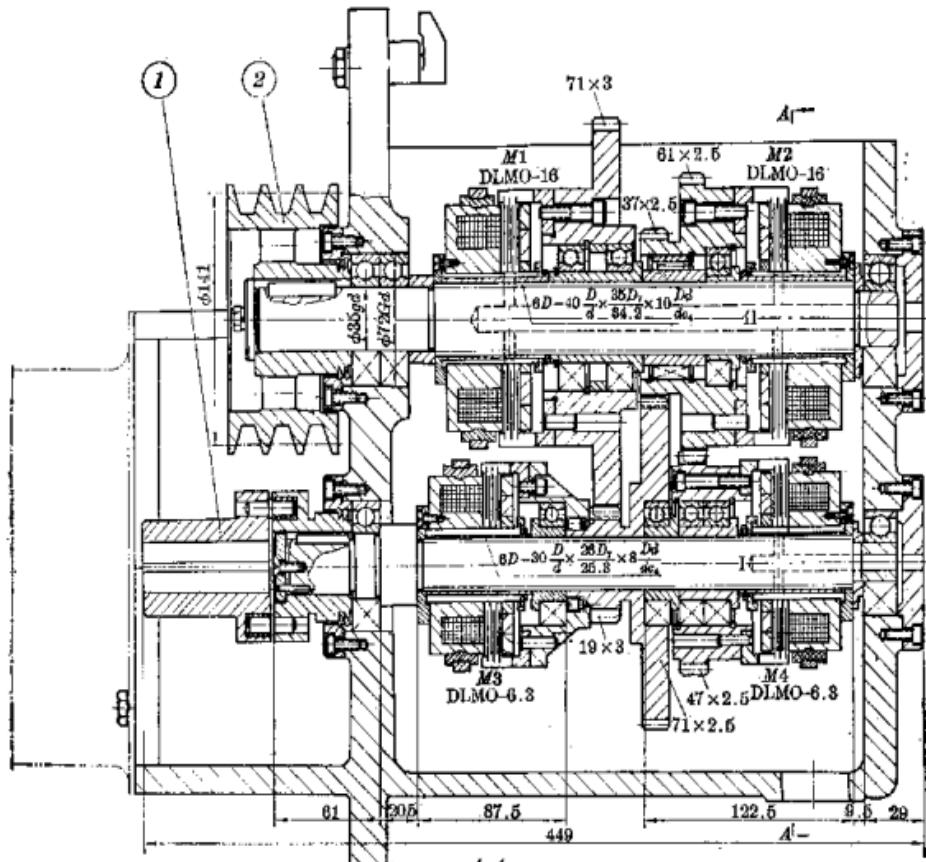

1-8-3 C3025 变速箱装配图

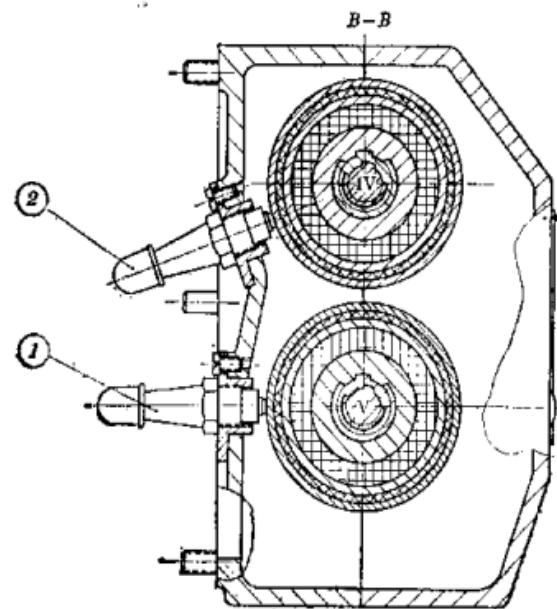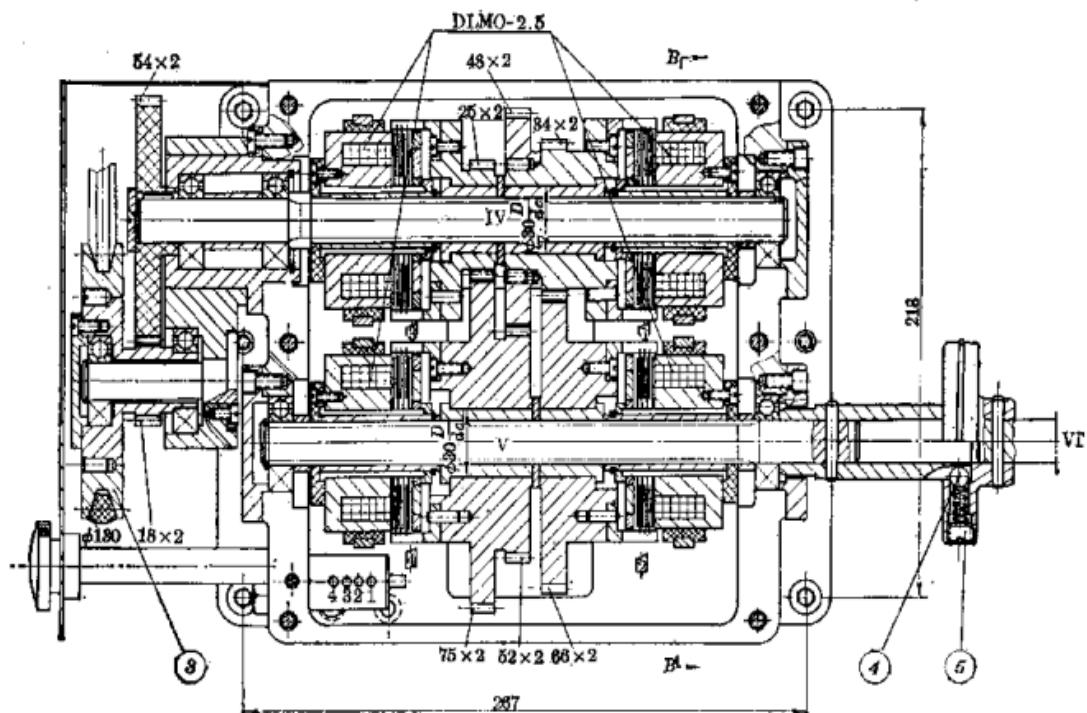

1-8-4 C3025 进给箱装配图

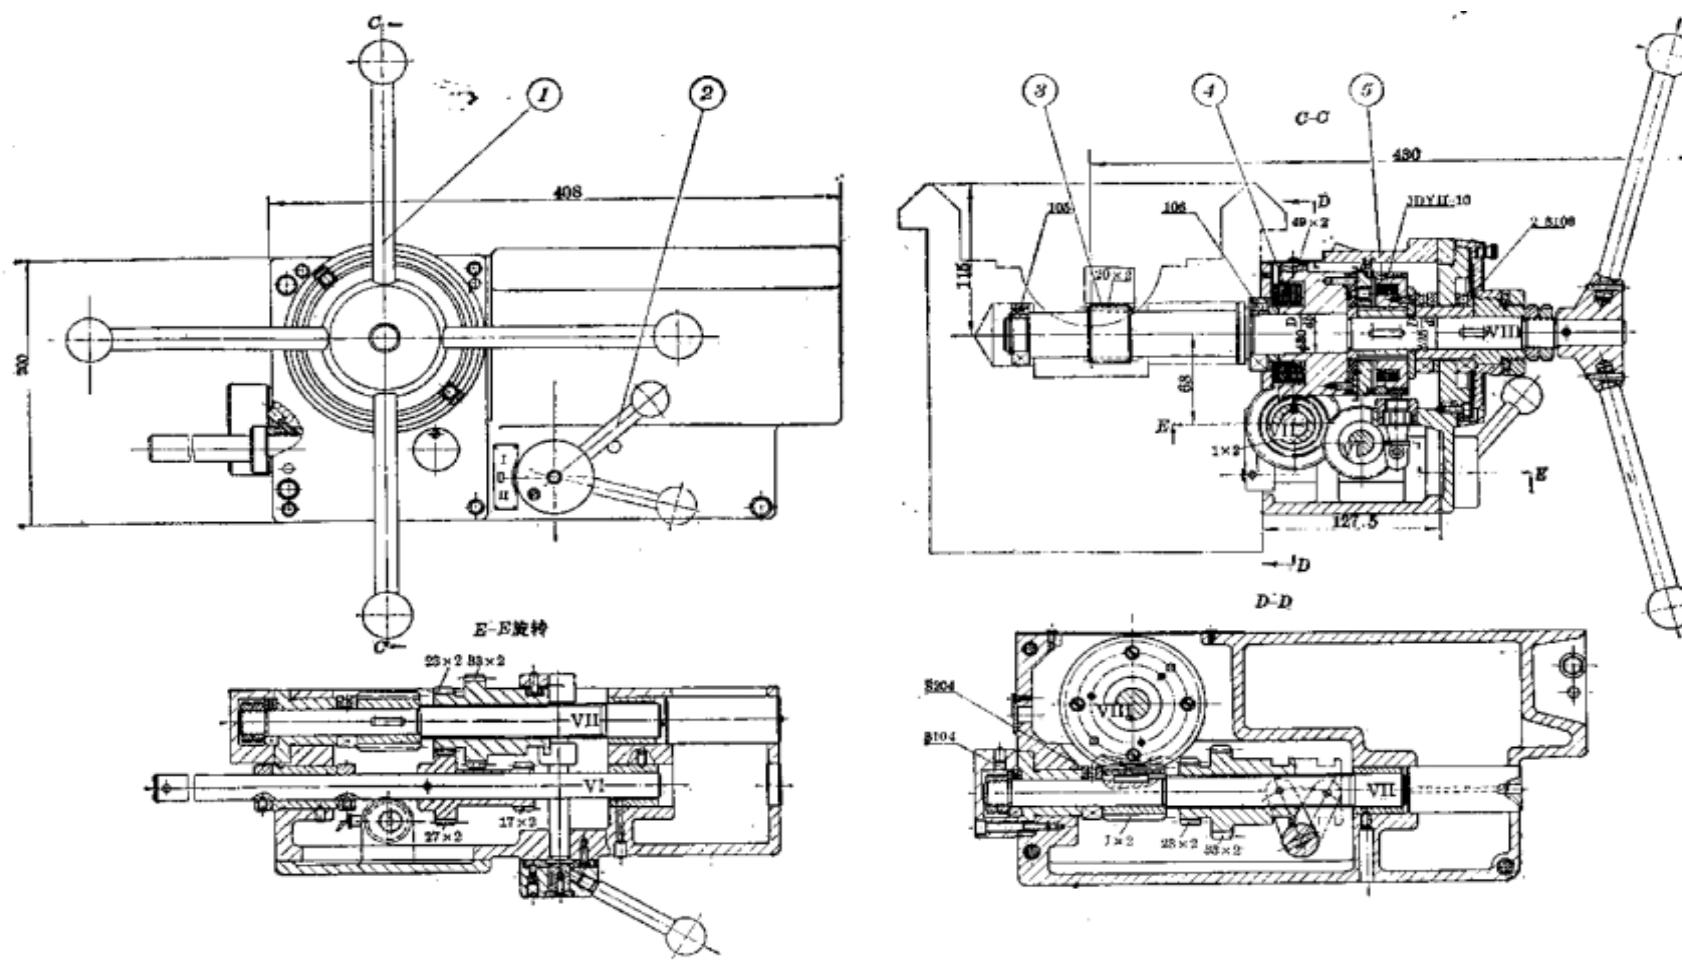

1—8—5 C3025 纵向进给机构装配图

变速箱装配图见1-8-3图。花键轴I和II上装有四个摩擦片式电磁离合器，以及三对常啮合空转齿轮，当离合器以不同组合方式接合时，可得到四种不同的传动方式，即：

摩擦片式电磁离合器 M_1 和 M_2 接合时为 $\frac{Z_{19}}{Z_{71}}$;

摩擦片式电磁离合器 M_3 和 M_4 接合时为 $\frac{Z_{47}}{Z_{81}}$,

摩擦片式电磁离合器 M_1 和 M_2 接合时为 $\frac{Z_{71}}{Z_{32}}$;

摩擦片式电磁离合器 M_1 和 M_4 接合时为 $\frac{Z_{47}}{Z_{61}} \times \frac{Z_{37}}{Z_{71}} \times \frac{9}{1}$ 。

双速电机的运动由联轴节①传到轴Ⅰ至轴Ⅱ上的带轮

②，共有 8 级转速输出给主轴。

采用摩擦片式电磁离合器可在主轴运转时变速。电机断电停转,若同时将轴 I 上的电磁离合器 M_1 和 M_2 通电接合,可使主轴制动而迅速停转。

电刷③和④(各两只)安装在盖板上,便于拆卸和更换。

进给箱装配图见1-8-4图。该机床进给箱的结构和变速方式与变速箱完全相同，实现四种变速比。床头箱的运动传给带轮③，由一对齿轮副传至轴Ⅳ然后传到轴Ⅴ，再经钢珠安全离合器④带动轴Ⅵ转动，最后传给回转刀架。


钢珠安全离合器④传递的扭矩大小，由螺钉⑤改变弹簧压缩量来调节。回轮刀架纵向走刀抗力可用测力仪表测定。该机床许用走刀抗力为400公斤力，当达到此值时，安全离

合器的钢珠打滑。

①和②为电刷，各二只。

纵向进给机构装配图见1-8-5图。当牙嵌式电磁离合器⑤吸合时，由进给箱传给轴Ⅵ的运动，经轴Ⅶ上的双联滑移齿轮及蜗轮副传动轴Ⅷ，再由小齿轮③和齿条带动床鞍和回轮刀架作纵向进给。电磁离合器⑤断电放松时，转动十字手柄①获得手动纵向进给。由手柄②移动轴Ⅸ上的双联滑移齿轮，使纵向进给有2级变速。

牙嵌式电磁离合器工作时,使轴Ⅳ和小齿轮③带磁,容易吸附切屑造成故障。为此,加上反磁线圈④,产生反磁场,使它和电磁离合器在近小齿轮③处产生的磁场抵消。

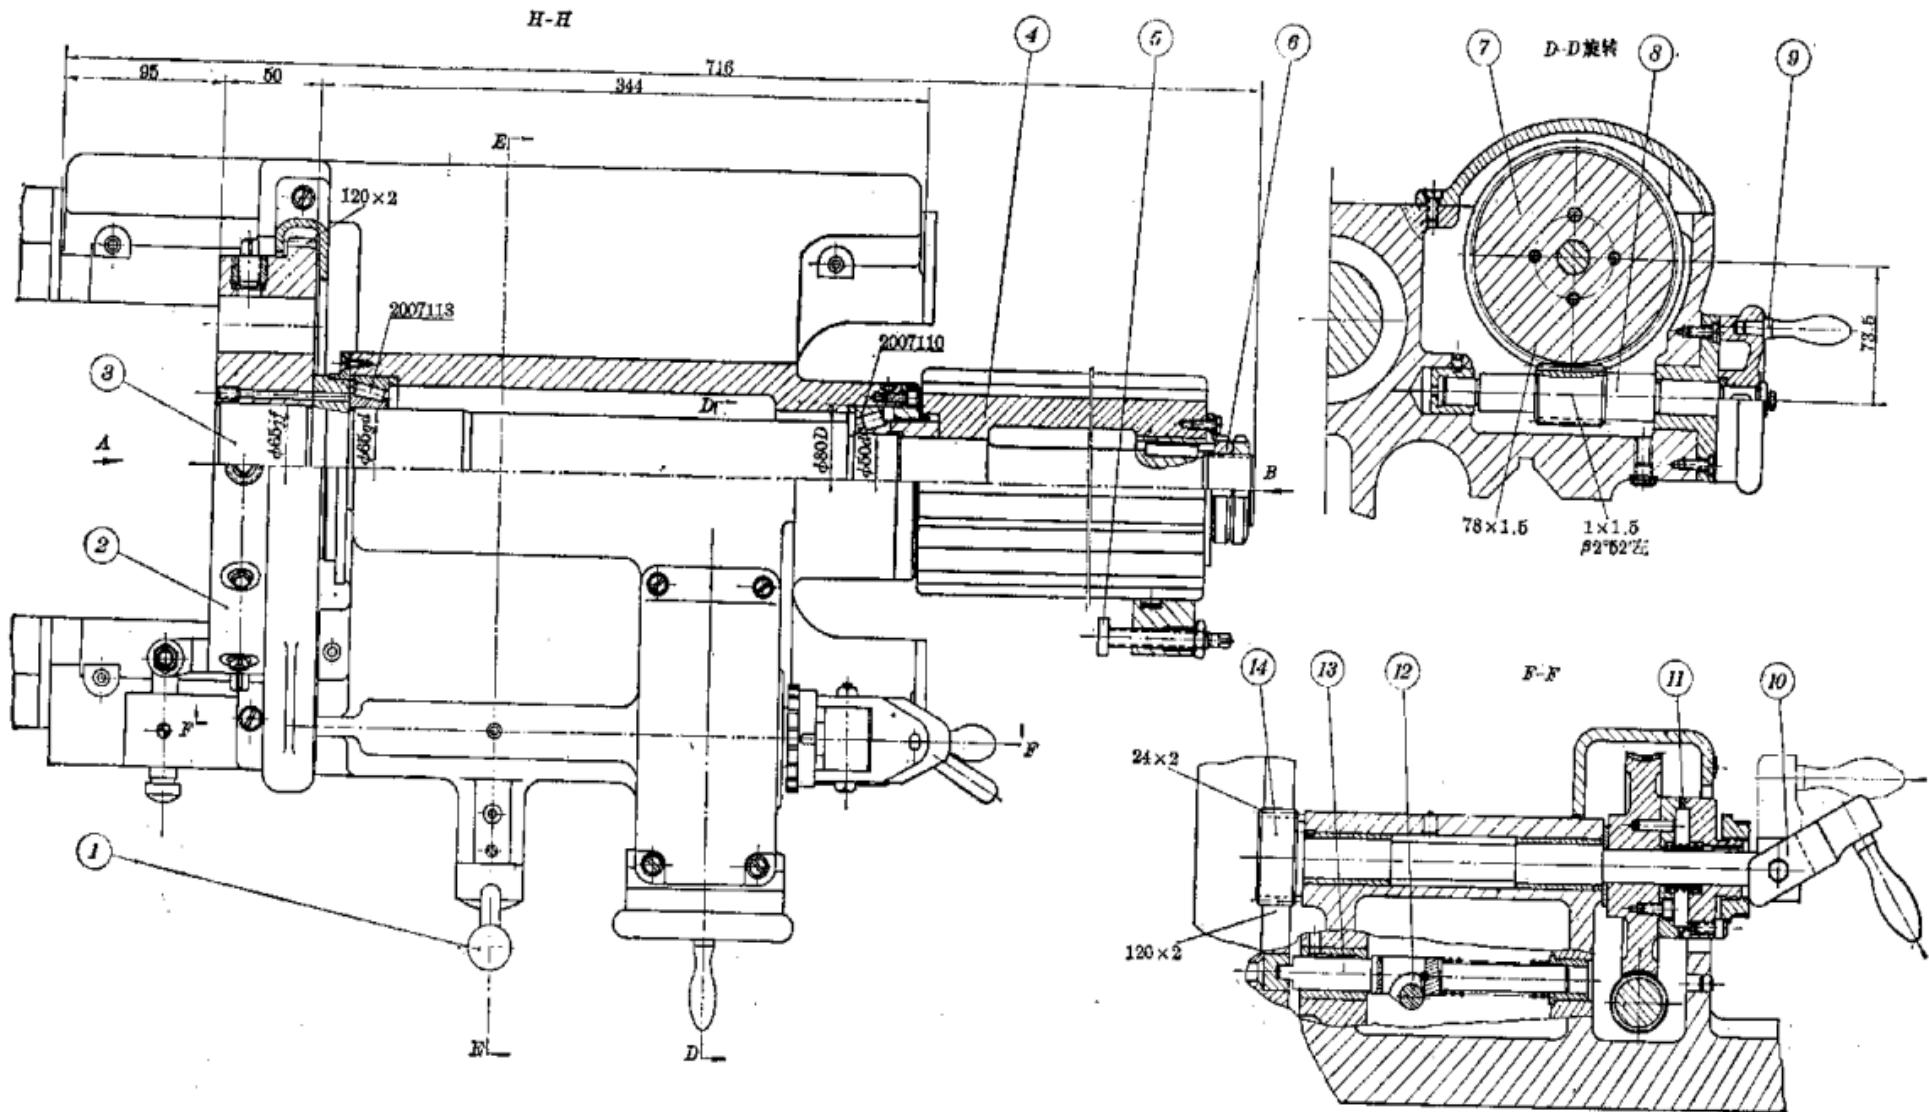

1-8-6 C3025 回轮刀架装配图(a)





回轮刀架安装在轴③上，轴③的前后支承采用一对圆锥滚子轴承，用螺母⑥调整间隙。

当回轮刀架作横向进给或转位时，由手柄①经扇形块②拔出回轮刀架的定位销⑬，转动手轮⑨，经蜗杆⑧和蜗轮⑦、牙嵌式离合器⑪、小齿轮⑭和刀架上的大齿轮($Z=120$)使

回轮刀架②转动，实现手动横向进给。将手柄⑩扳到图中假想线位置时，弹簧将牙嵌式离合器⑪脱开，再转动手柄⑩，使回轮刀架实现快速转位。

回轮刀架作纵向机动走刀时，可按行程大小调整挡块⑤。

当它碰到挡块⑯后带动丝杠⑯上的螺钉⑮碰撞行程开关⑰，断开电源，停止机动进给。为提高纵向行程定位精度，机床有刚性撞停装置，即把螺钉⑮调节到刚撞停行程开关时，尚留刚性碰停间隙 $\delta = 0.02 \sim 0.10$ 毫米。

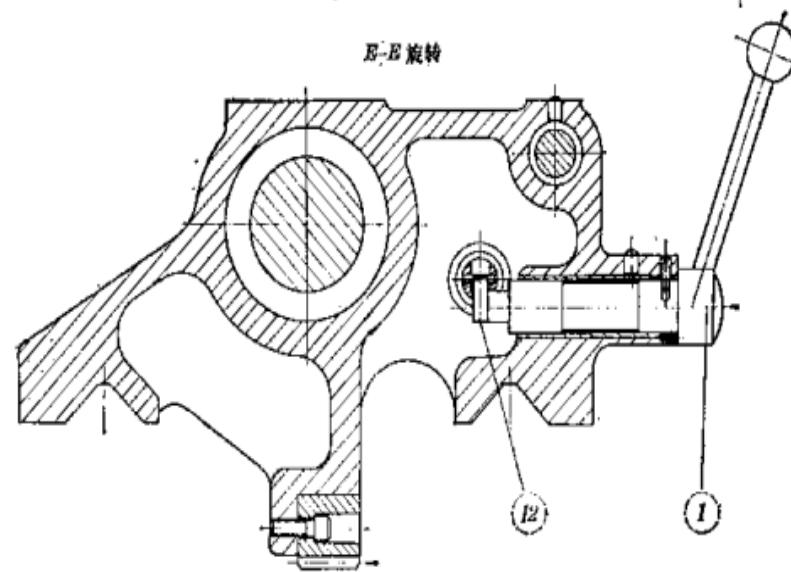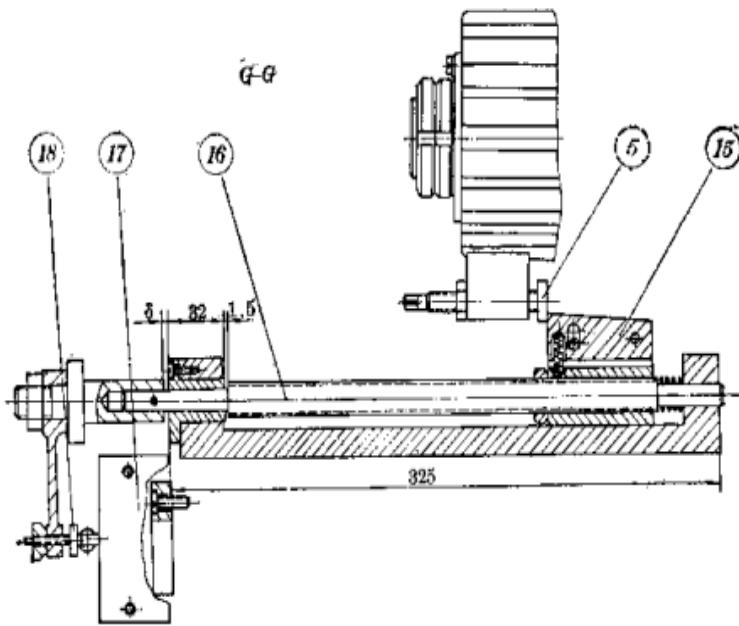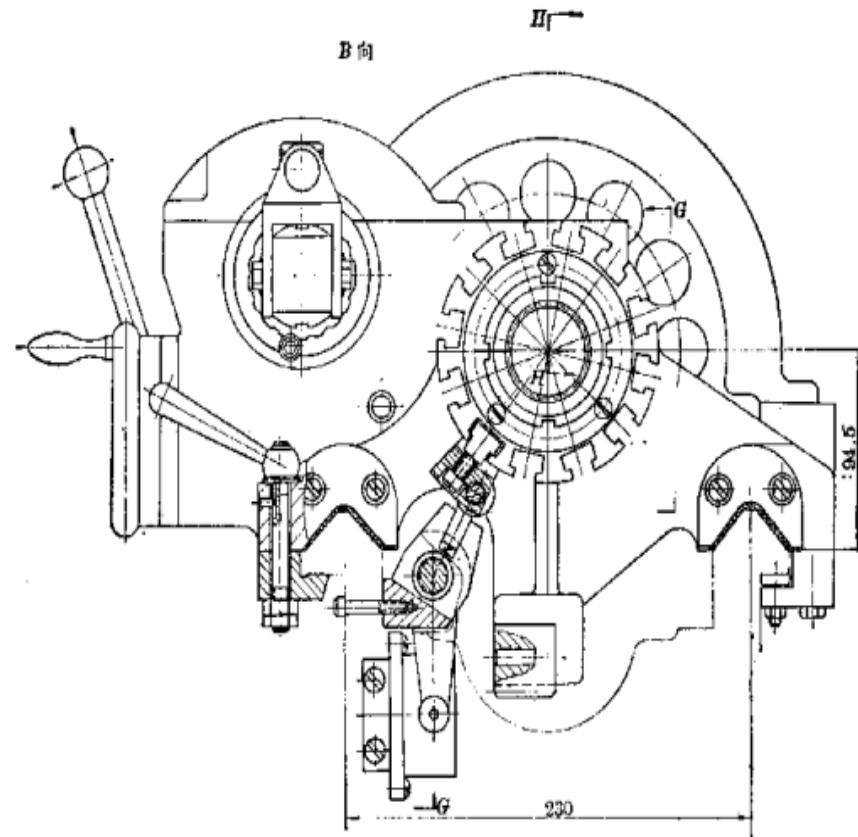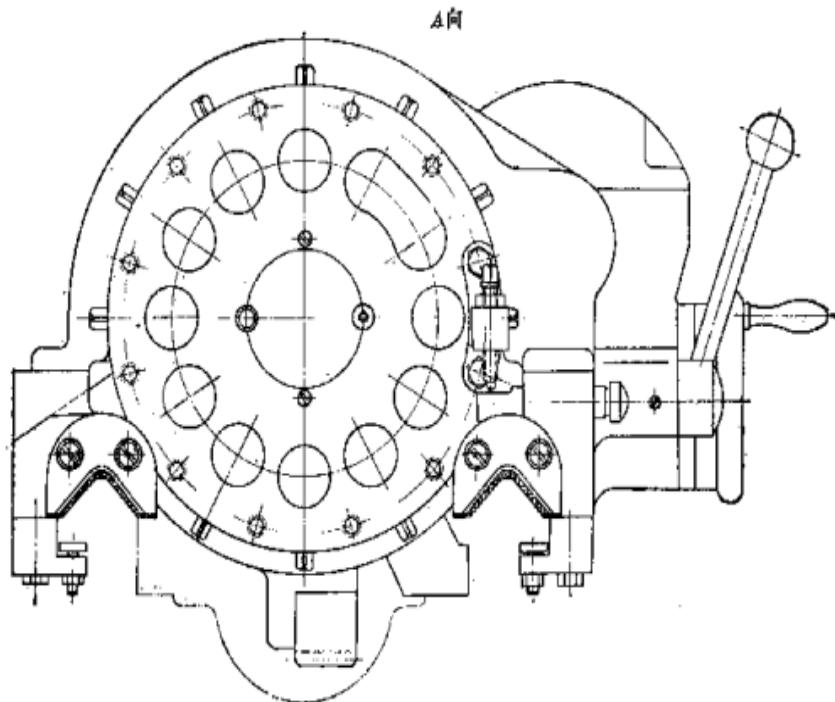

1-8-6 C3025 回轮刀架装配图(b)